


Tepelněizolační profily

PROPASIV®

PROPASIV® Profil okenní nízký (PON)

PROPASIV® Profil okenní vysoký (POV)

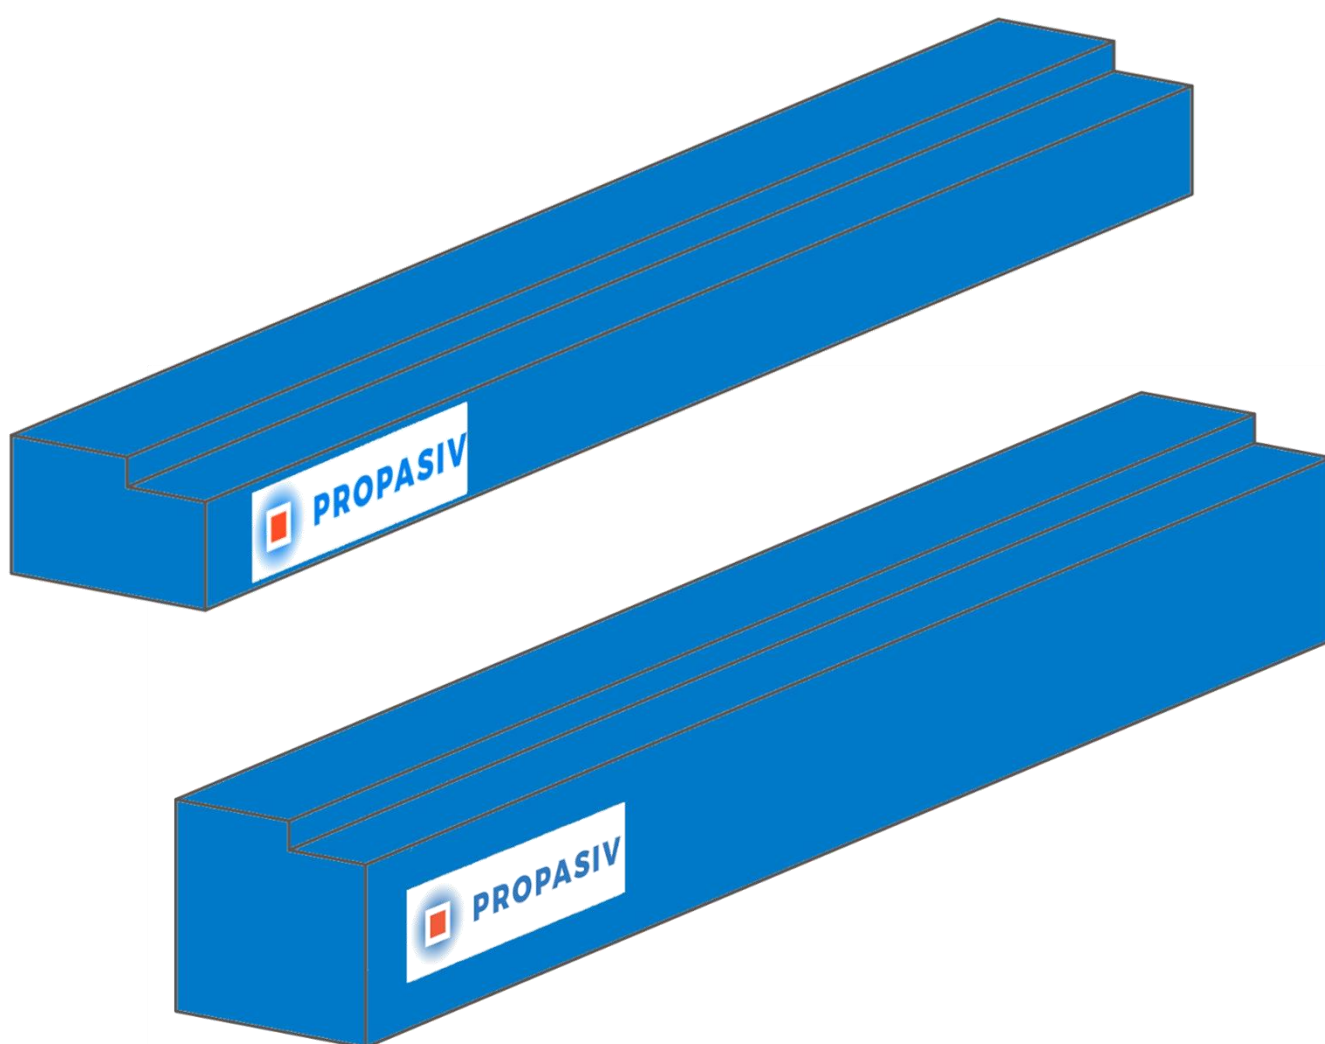

Pro přerušení tepelného mostu v místě okenního parapetu.

- Dodáváno v kusech délky 1175 nebo 2350 mm
- Struktura povrchu neovlivňuje vlastnosti profilu.
- Spojování podkladních profilů do délky na sraz s lepenou spárou

Připravte si

- **PROPASIV® Lepidlo**
Přibližně jedna kartuše na 24 m podkladních profilů
- **Vymezovací podložky**
52 x 100 mm v různých tloušťkách
- **Těsnící fólie**
Interiérovou a exteriérovou okenní fólii.

Profily nesmí přijít do kontaktu s rozpouštědly a s teplotou vyšší než 75 °C

Postup montáže

1. **Uřízněte požadovanou délku podkladního profilu pilkou na dřevo.**

Uřízněte PROPASIV® podkladní profil na požadovanou délku. Zbytek po odříznutí použijte na další kus.



2. **Vyjměte přepravní podkladní profil.**

Stavební připravenost

- Stavební připravenost dle ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování

POV – PROPASIV® Profil okenní vysoký

PON – PROPASIV® Profil okenní nízký

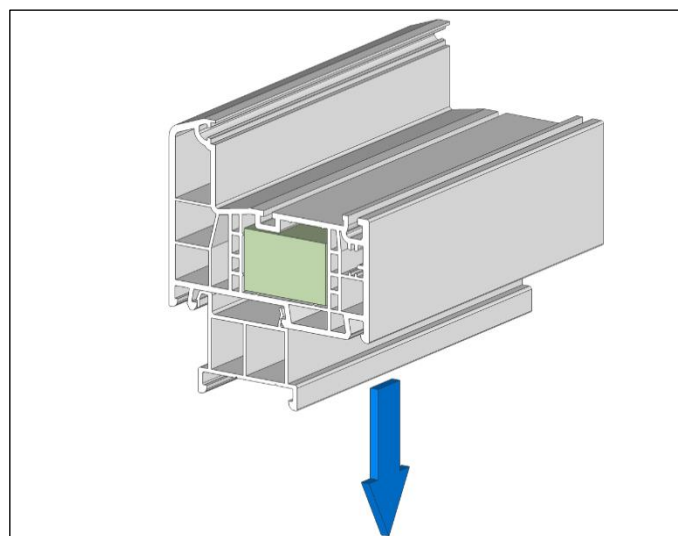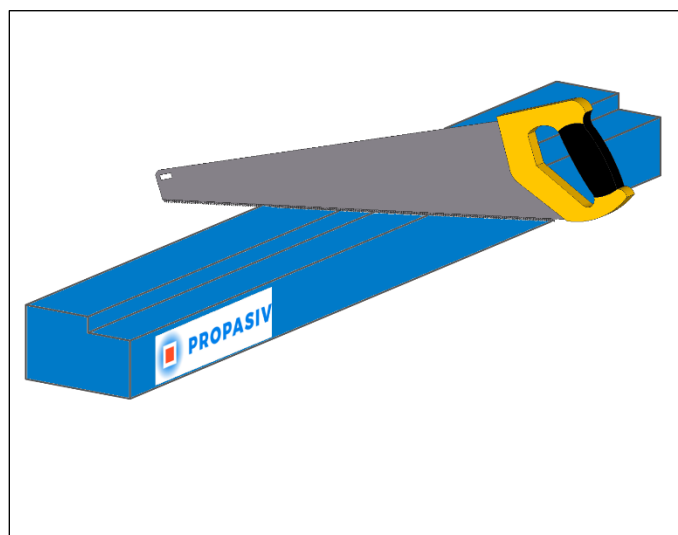


3. Naneste lepidlo.

Lepidlo naneste v jednom pruhu u strany blíže k interiéru.


Spotřeba:

1 kartuše (290 ml) na 24 m profilů.

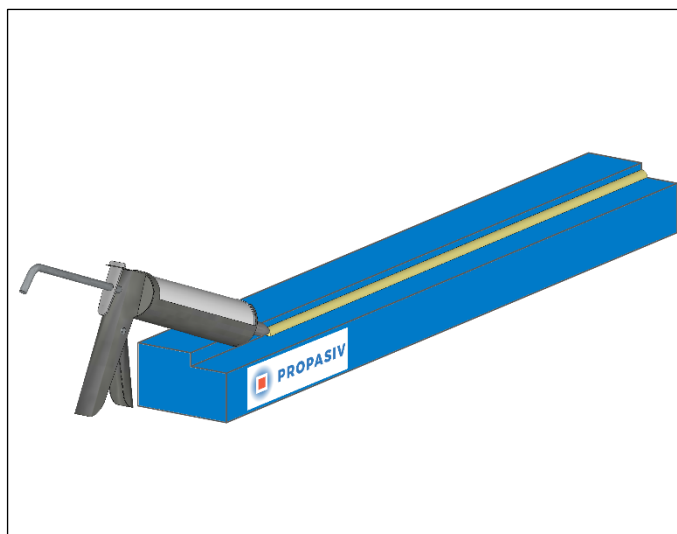

4. Vložte profil k okennímu rámu a zajistěte ho proti uvolnění vruty.


Pokud je profil z více dílů slepte je na rámu okna natupo k sobě PROPASIV® Lepidlem.

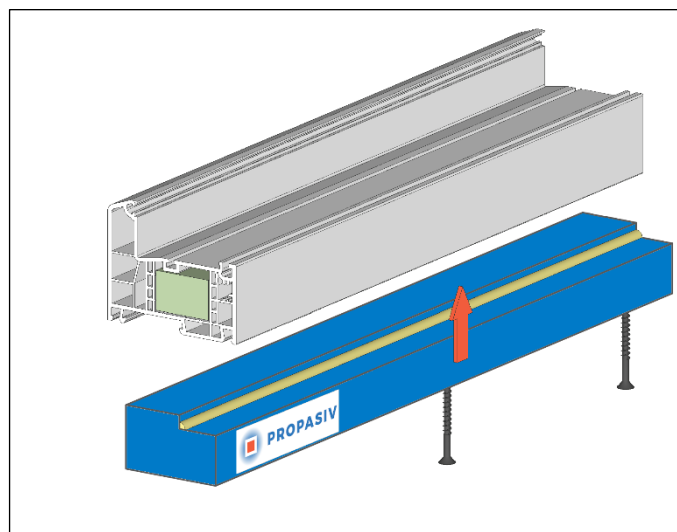

5. Podložte profil podložkami.

V případě nerovností podložte profil vymezovací podložkami v maximálních roztečích 400 mm. Minimální rozměry podložky jsou 52 x 100 mm. Podložky vkládejte vždy s podélnou osou profilu tak, aby byl kontakt podložky s profilem celoplošně. Podložky vkládejte i v místech pod zasklívacími podložkami z důvodu přenosu zatížení do podkladu.

Na plochu podložky 52 x 100 mm je maximální možné dlouhodobé zatížení 250 kg. U velkých zasklení je doporučeno podlití cementovou záhlvkou pod celým PON/POV.

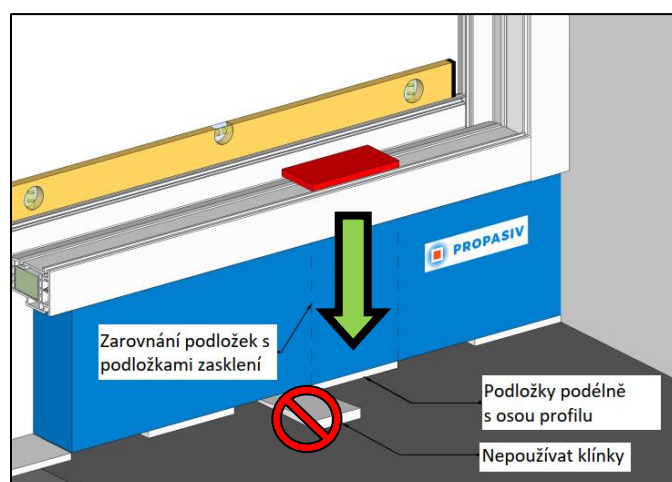


6. Nalepte těsnící okenní fólie.

Ze strany interiéru nalepte parotěsnou okenní fólii k rámu okna a přes PROPASIV® profil k parapetnímu zdivu. Z venkovní strany pak nalepte exteriérovou okenní fólii.


Zajistěte dokonalou těsnost připojovací spáry. Pro celkové dokonalé utěsnění okenních fólií v místech napojování nebo jejich případného porušení použijte speciální lepidlo na parozábrany.

Pro montáž venkovního parapetu použijte vruty 4x40 mm. Nastavte nejmenší utahovací moment, aby nedošlo k protočení vrutů.

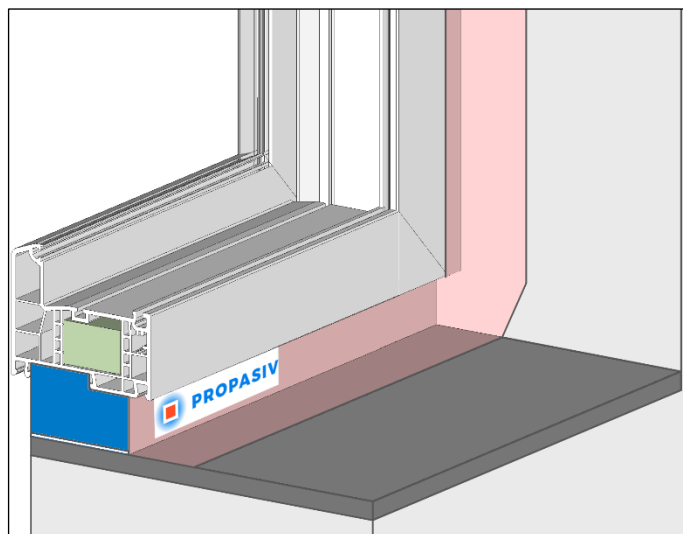

Manipulace s oknem a profilem

NE

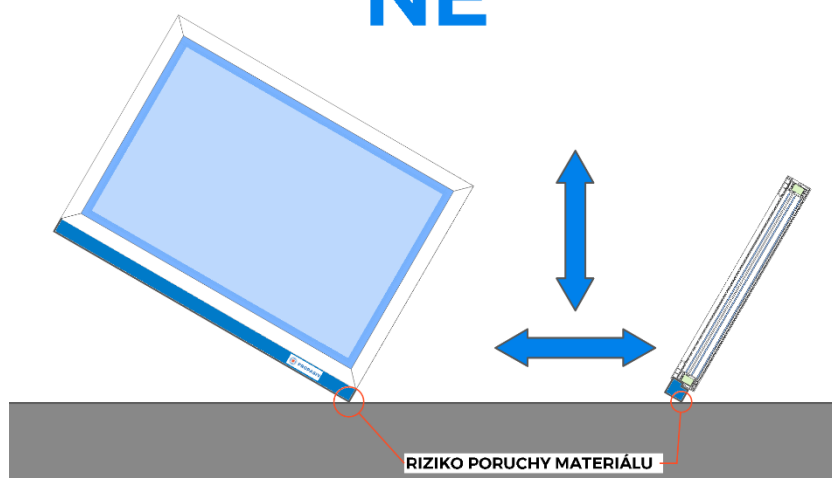

ANO

